



NOLLKALIBRERING AV STATHMOS 3070

1. Anslut alla kablar (ström och vågkabel)
2. Starta upp instrumentet genom att trycka på knappen 0/I
3. Håll in knappen 0/I och **f** samtidigt i cirka två sekunder.
Efter en kort stund står det "Build" i displayen
4. Tryck ZERO två gånger. "Cal" visas i displayen
5. Tryck TARE en gång. "Zero" visas i displayen
6. Tryck G/N en gång. Nu skall det stå en eller flera blinkande siffror följt med kg i displayen
7. Se nu till att vågen är obelastad (mycket viktigt!). Tryck **f** en gång. "Z.in P" visas i displayen och efter en kort stund försvinner det. 0 kg skall det nu stå i displayen
8. Tryck ZERO åtta gånger tills det står "-End-" i displayen
9. Tryck **f** en gång. "Saving" visas i displayen och instrumentet startar om på nytt och är klart för att användas

VIKTJUSTERING

Följ de punkter som finns ovan 1 till 4.

Tryck TARE två gånger, displayen visar "SPAN".
Tryck G/N, värdet "0.000" blinkar nu i displayen.
(detta värdet måste vara noll, om inte gör om nolljusteringen)

Nu skall det värde som man vill kalibrera vågen med ställas in. Ex 5.000kg

Tryck G/N, displayen visar tidigare valt kalibreringsvärde.

För att ändra detta så ställer man in var siffra för sig.

Byt siffra med knappen G/N, ändra värde med PRINT knappen.
Ställ på en vikt som motsvarande värde i vikt på vågen ex. 10kg

Tryck **f**, vågen visar nu "Z.in P", och ställer sig sedan på kalibrerat värde som blinkar.

Tryck ZERO 8 gånger till displayen visar "-END-" tryck då **f** knappen för att spara inställda värden. "Saving" visas i display och vågen startar om.

Vågen är nu klar!

BYTE AV UTSKRIFTSPROTOKOLL

OBS! DETTA ÄR FÖRINSTÄLLT ENLIGT KUNDENS SPEC.

Följ de punkter som beskriver nollkalibrering (1-3).

Tryck ZERO fyra gånger. "Serial" visas i displayen.
Tryck TARE en gång. "Type" visas i displayen Tryck
G/N en gång. "P XX" visas i displayen.

Ändra till önskat protokoll med knappen PRINT.

Se översättningstabell vilket protokoll som du vill använda.

Tryck *f* för val av protokoll ex. P13

Kontrollera övriga parametrar genom att trycka TARE, "Baud" visas i displayen

Tryck G/N 1 gång, i displayen visas nu den baudrate vågen är inställd
på. För att ändra detta tryck PRINT, för att välja baudrate tryck *f*

"Baud" visas i display, tryck TARA

"Bits" visas i display, tryck G/N

Välj parameter för önskat protokoll Ex. 13=N81-, Tryck *f*

Vågen är nu uppdaterad med nytt protokoll

Tryck knapp ZERO till "End" visas, bekräfta med *f*

Vågen startar om, för att sedan visa 0.000kg



↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
O/I ZERO TARE G/N PRINT *f*
(on/off)